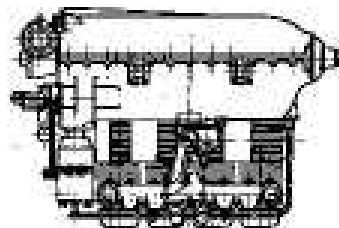


vydává

ZÁVAZNÝ BULLETINčíslo: **MIII SAB-001/2015**

Počet listů:1

List č. 1

**1. Typ výrobku, verze, série, výrobní čísla:**

Všechny verze motorů MIKRON III A,B a Walter Mikron III S výrobních čísel řady 36XXX.

2. Důvod vydání:

Vzhledem k tomu, že došlo v provozu k prasknutí ojnice u motoru Walter Mikron III, je nutno ojnice motorů výrobních čísel řady 36XXX podrobit kontrole na trhliny. Kontrolu provede firma PARMA-TECHNIK automaticky nejpozději při následující generální opravě. **V případě motorů, u nichž již byla provedena 2. GO, je nutno tuto kontrolu provést neodkladně.** V těchto případech si jednotliví uživatelé zajistí provedení kontroly nejpozději v níže uvedených termínech dle bodu 3.

3. Lhůta provedení:

U motorů, u nichž již byla provedena 2. generální oprava, je termín kontroly stanoven nejpozději takto:

- Při počtu provozních hodin motoru více než 600 hod po 2. GO – ihned
- Při počtu provozních hodin motoru do 600 hod po 2. GO – nejpozději při následující 100 hod. prohlídce

U ostatních motorů při následující GO.

4. Postup prací:

Dle metodiky popsané v Příručce pro střední a generální opravy motorů Mikron III

5. Náklady na provedení hradí:

Uživatel

6. Potřebný materiál dodá:

PARMA -TECHNIK s.r.o.

7. Poznámky, vysvětlení:

Po provedené kontrole ojnic bude proveden zápis do motorové knihy o této kontrole s uvedením čísla bulletinu, datem a jménem a podpisem provádějící oprávněné osoby.

vypracoval:

schválil:

jméno: Ing. Eduard Parma

jméno: Ing. Eduard Parma

dne: 31.7.2015

dne: 31.7.2015

Bulletin nabývá platnosti dnem: 1.8.2015

PARMA-TECHNIK, s.r.o.
Uherskobrodská 962
736 26 Luhačovice
Czech Republic